


3M Berøringssikker Stik

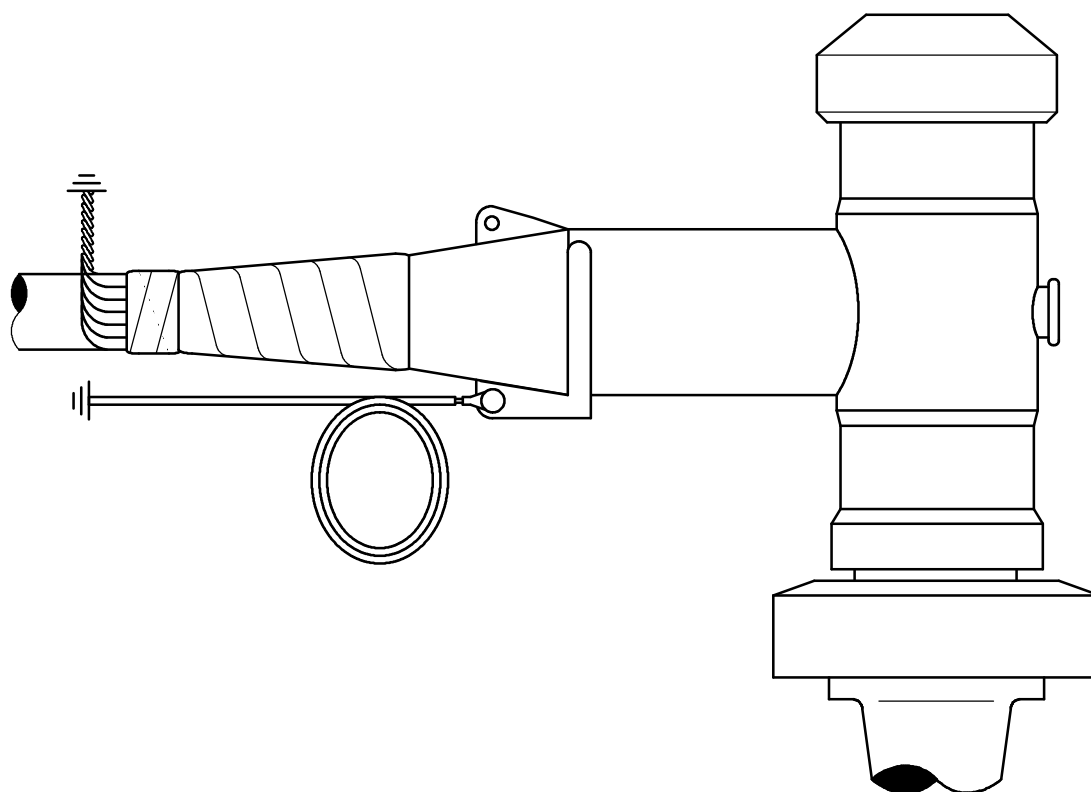

Min. diameter over primær isolation (mm)	Tværsnit (mm ²)		
	12 kV	17.5 kV	24 kV
14.7	50 - 95	25 - 95	25 - 70

NB: Hvis der anvendes kabel med aluminiumsfolie hvor det nummerede skærmtværsnit er summen af kobberskærm og aluminiumsfoile, skal der tilføjes en skærmstrømpe for at opnå fuld værdi af jordingstværsnit. Kontakt 3M.

3M Deutschland GmbH

Udgave:

1

Dato for udgivelse:

06.05.2020

Obs: Disse produkter må kun installeres af træned montører efter disse instruktioner. Denne specifikation er resultat af gennemgående test og 3M vedkender hermed at den svarer til testens resultater. Det er brugerens ansvar at disse instruktioner følges og produktet kun anvendes hensigtsmæssigt. Alle spørgsmål vedrørende garanti fremgår af vores salgs- og leveringsbetingelser, med mindre det lovmæssigt bør fremgå andetsteds.

AABBDD74541

1. Issue date: **06.05.20**

Language: **Danish**

1. Change date:

Drawn: **R. Horst**

2. Change date:

Checked: **M. Petry**

3. Change date:

4. Change date:

3M Berøringssikker Stik
T-stik 630 A / Umax 24 kV

93-EE 998-6 25-70 MC 630A S


for enkelt leder PEX isoleret kabel
med kobber skærmtråde

iht. CENELEC HD629.1 op til 12.7/22 (24) kV


3M Electrical Products

XE-0091-4246-6

1

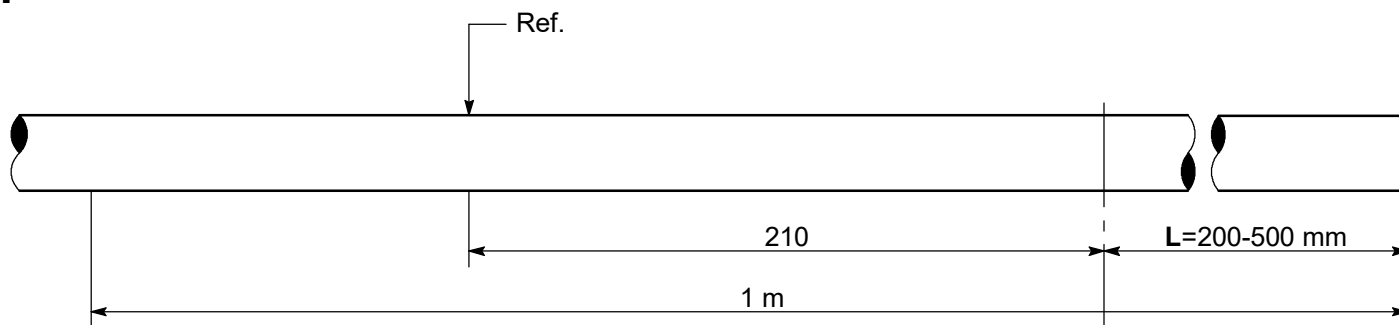


- 1.1 Rengør omhyggeligt kabelende op til 1 m.
- 1.2 Bevar en overlængde på L=200-500 mm fra midten af bøsningen/Konus til at understøtte længden på skærmforbindelsen og sikre en lige leder under kabelforberedelsen.
- 1.3 Marker på kabelkappen 210 mm fra midten af bøsningen/konus (referencepunkt Ref.).

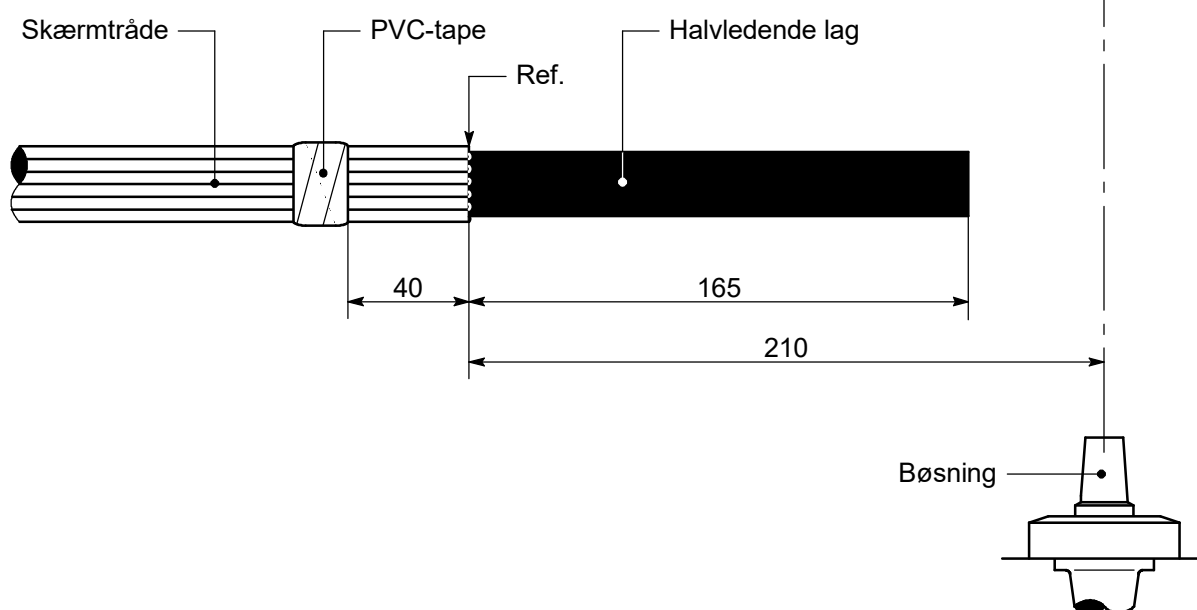


- 1.4 Fjern kabelkappen frem til referencepunktet (Ref.).
- 1.5 Bøj skærmtrådene tilbage hen over kabelkappen og fikser dem til kabelkappen med PVC-tape.
- 1.6 Skær kablet over ved 165 mm fra Ref. Punktet som angivet på tegningen.


2

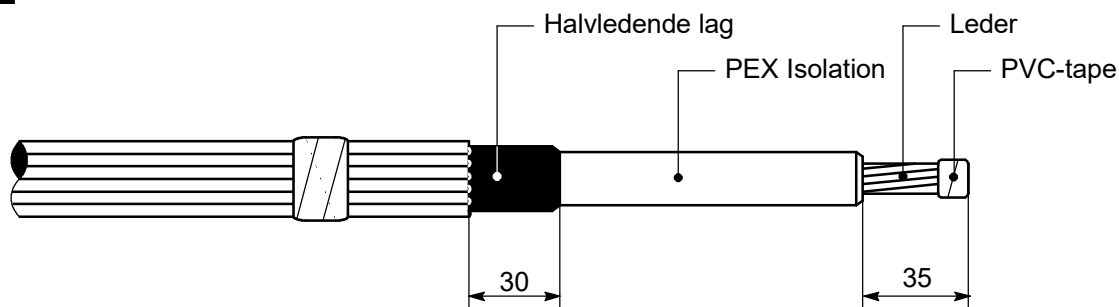


- 2.1 Skræl det halvledende lag lag af som angivet på tegningen.
- 2.2 Fjern den primære PEX isolation som anvist på tegningen.
- 2.3 Afdæk enden af lederen med to lag PVC-tape.

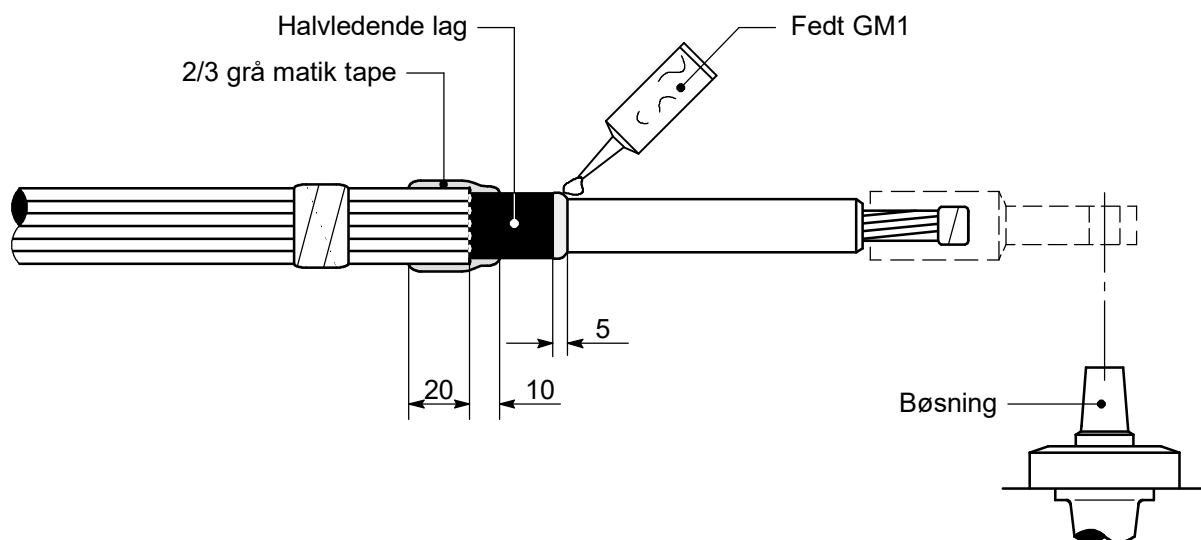3


- 3.1 Rengør kablets PEX isolation.
- 3.2 Omvikl 2/3 af længden på den grå mastik tape med 10 mm på det halvledende lag og 20 mm henover skærstrådene. Under montagen stræk tapen med ca. 50%.
- 3.3 Påfør GM1 fedt for enden af det halvledende lag på PEX isolationen så fedtet udgør en 5 mm ring rundt om PEX isolationen.

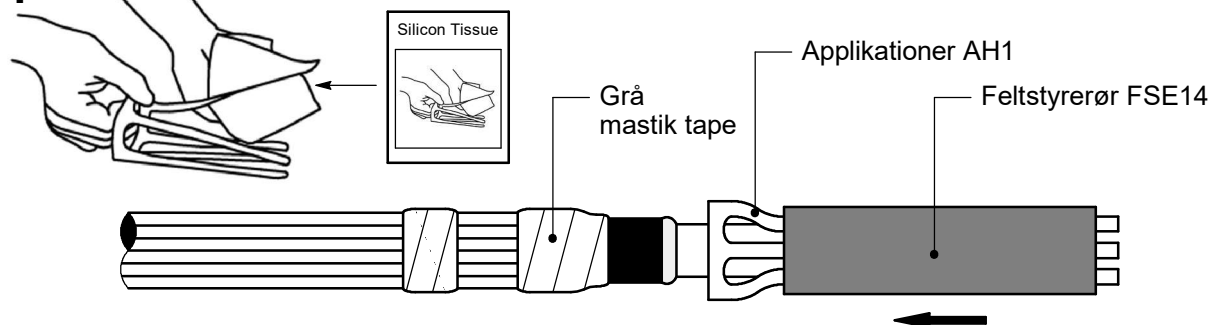4


- 4.1 Indfedt "tungerne" på applicator AH1 med silikone servietten.
- 4.2 Indsæt applikationer AH1 under feltstyrerrøret FSE14 og skub feltstyrerrøret hen over det halvledende lag og den forseglende grå mastik tape til referencepunktet hvor skærstrådene er bukket.
- 4.3 Fjern applikatoren AH1 ved at udtrække "tungerne" en ad gangen.

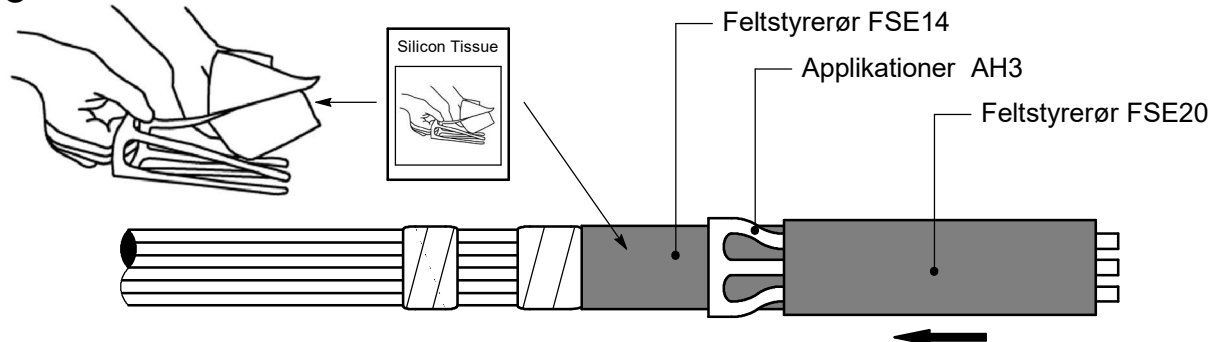5

- 5.1 Tilpas positioneringen af feltstyrer FSE14 ved at dreje det lidt og forsigtigt.
- 5.2 Indfedt "tungerne" på applicator AH3 og feltstyrerrøret FSE14 med silikonefedt fra servietten.
- 5.3 Indsæt applicator AH3 under feltstyrerrøret FSE20 og skub feltstyrerrøret henover det første feltstyrerør og op til den grå mastik tape.
- 5.4 Fjern applikatoren AH3 ved at udtrække "tungerne" en ad gangen.

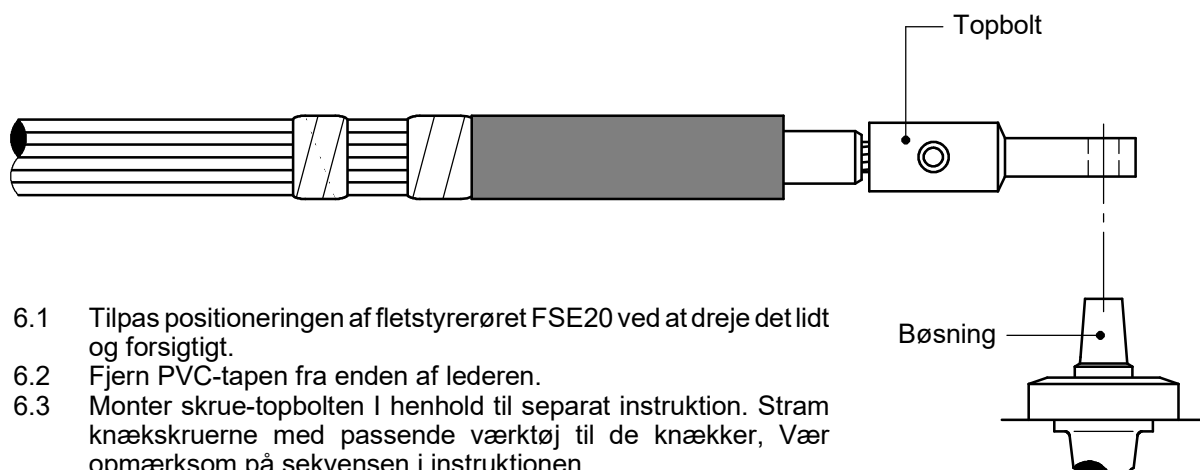


- 6.1 Tilpas positioneringen af fletstyrerøret FSE20 ved at dreje det lidt og forsigtigt.
- 6.2 Fjern PVC-tapen fra enden af lederen.
- 6.3 Monter skrue-topbolten i henhold til separat instruktion. Stram knækskrueerne med passende værktøj til de knækker. Vær opmærksom på sekvensen i instruktionen.
- 6.4 Vær opmærksom på at tapede hul i topbolten er i lige line med aksen for bøsningen/conusen.
- 6.5 Rengør omhyggeligt overfladen af fletstyrrøret FSE.

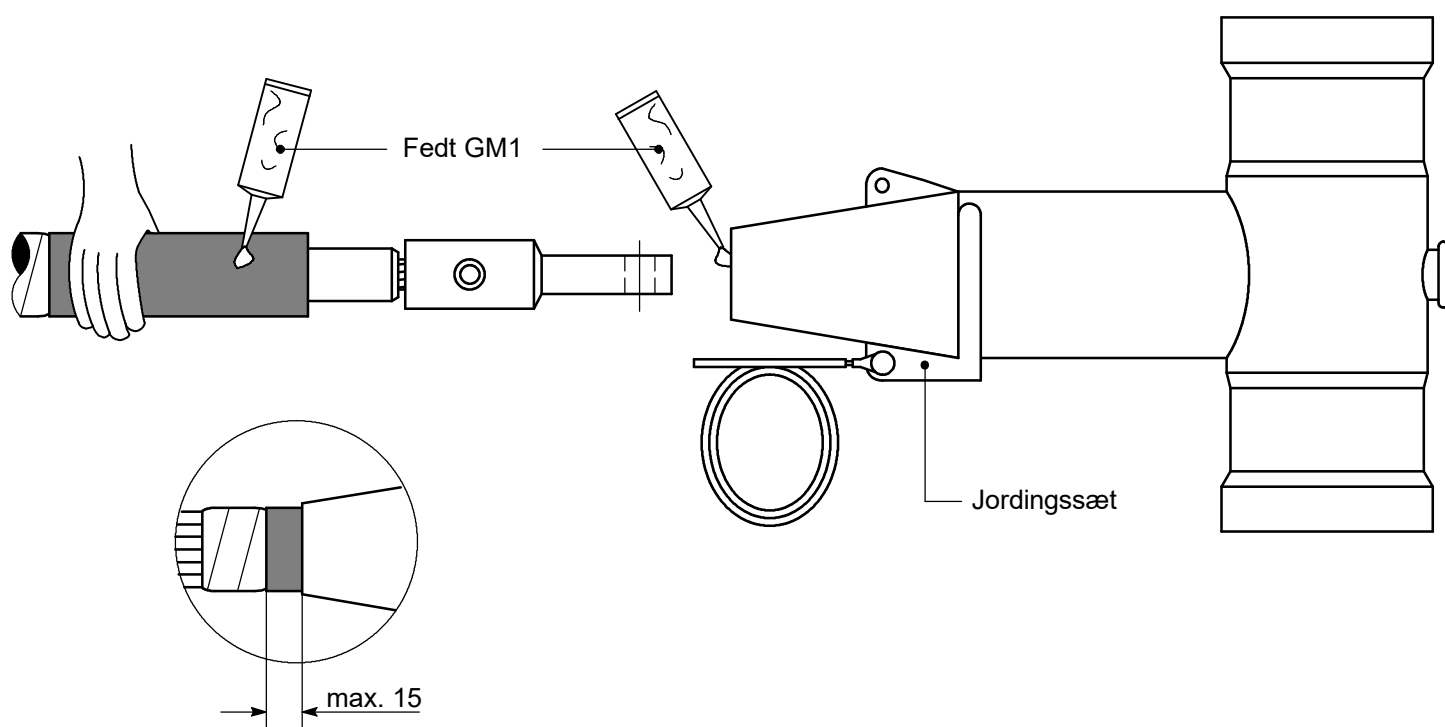


- 7.1 Monter jordingssættet til T-stikkets krop.
- 7.2 Indfedt T-stikkets krop på indersiden samt overfladen af fletstyrerøret FSE med GM1 fedt. Anvend en af de medfølgende plastikhandsker per fase.
- 7.3 Topbolten- kontaktområdet skal ikke indfedtes.
- 7.4 Hold fast om fletstyrerøret FSE med handskehånden og tilsikrer at at fletstyrerøret ikke flytter sig mens T-stikkets krop skubbes ned over topbolt, pex isolation og fletstyrerøret indtil det tapede hul på topbolten er centreret i midten af T-stikkets top åbning. Krydstjek at T-stikkets krop er placeret korrekt i forhold til tegningen.
- 7.5 Rengør overskydende GM1 fedt med rengøringservietterne.

8

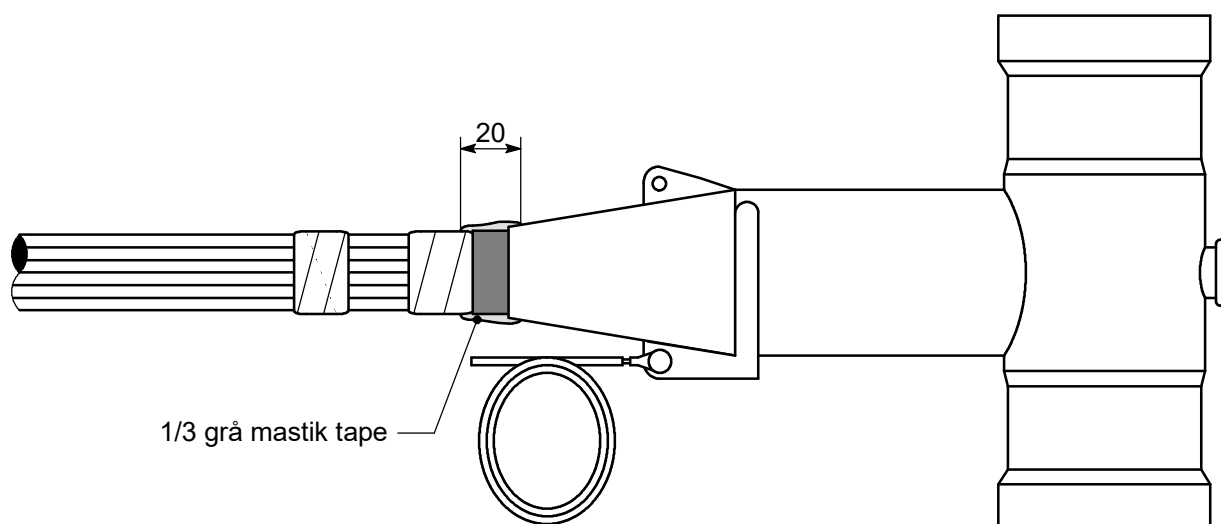


- 8.1 Omvikl den sidste 1/3 del af den forseglende grå mastik tape mellem enden af T-stikkets krop og forseglingsområdet som angivet på tegningen.

9

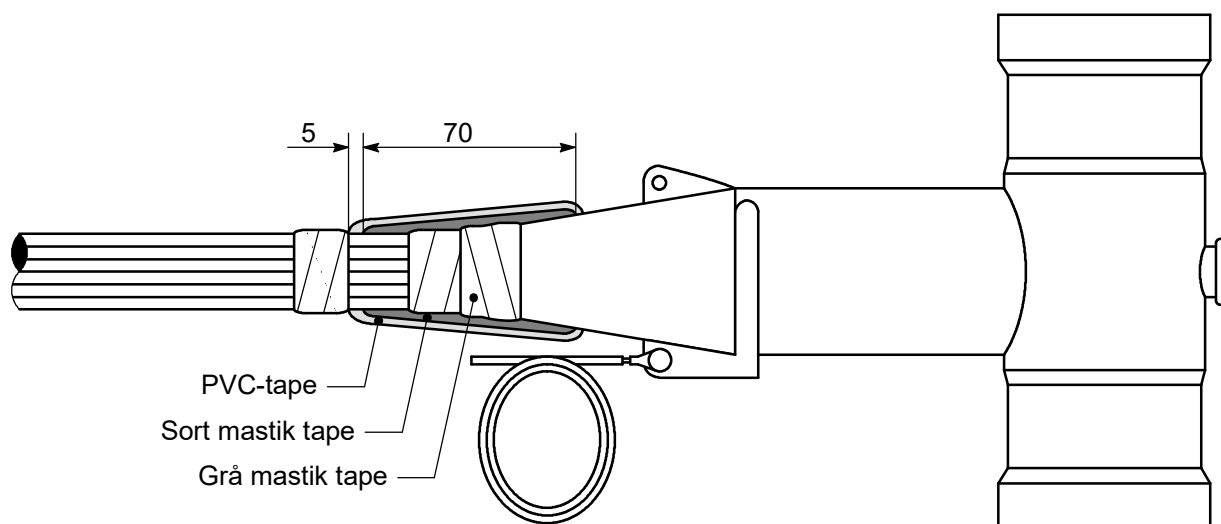


- 9.1 Omvikl den sorte mastik tape med klæbesiden siden ind mod skærmtråde, grå mastik og T-stik krop som vist på tegningen – stræk 20% under montagen.
- 9.2 Overtræk den sorte mastik tape med 2 lag halvt overlappende PVC-tape som anvist på tegningen. Tip. Stræk PVC tapen under montagen, men ikke ved første eller sidste omgang. Så minimeres risikoen for "flagging" – at tapen snipper op.

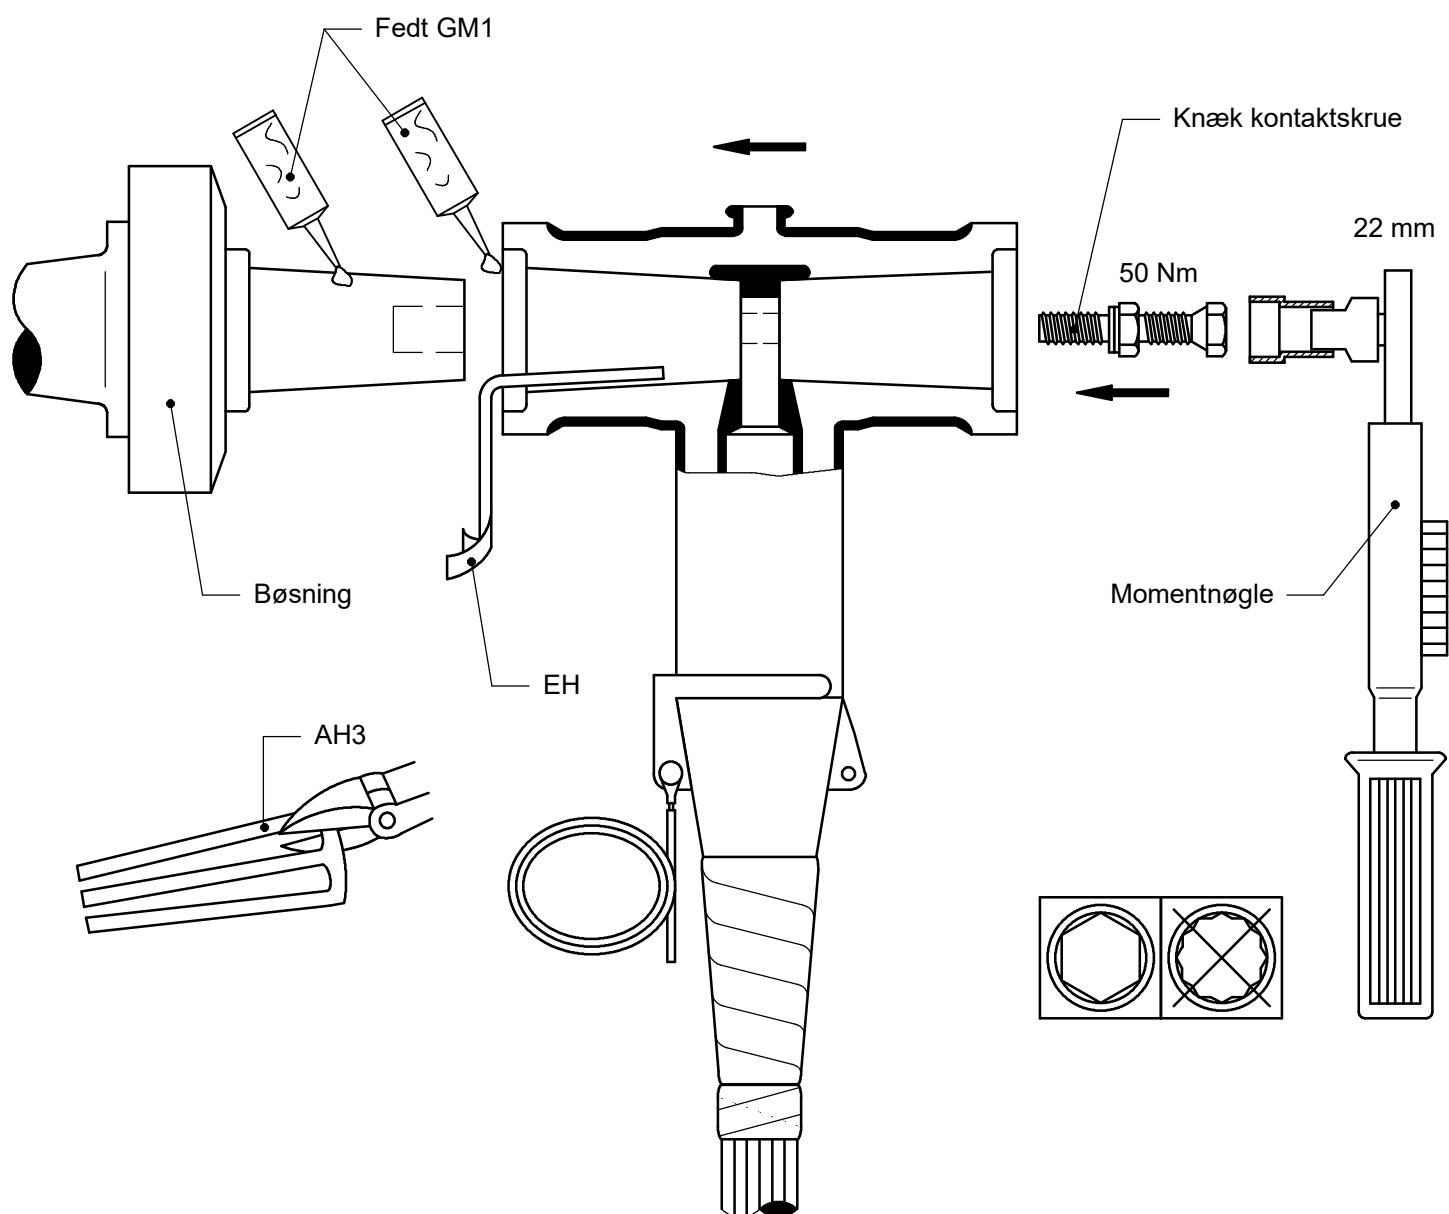


- 10.1 Indfedt overfladen af bøsningen/konus og indersiden af T-stikkets åbning med GM1 fedt.
- 10.2 Afklip en af "tungerne" fra applikator AH og benyt den som udluftningsenhed "EH".
- 10.3 Indsæt udluftningsenheden EH i åbningen til T-stikket og marker den rigtige dybde.
- 10.4 Monter T-stikket i lige linie på bøsningen/konus og skru kontaktskruen manuelt med hånden.
- 10.5 Stam knæk kontaktskruen med et passende værktøj indtil skrue toppen knækker (min. 50 nm).

Bemærk: Hvis Knæk kontaktskruen skal genanvendes må den genstrammes med en momentnøgle med et moment på 50 nm).

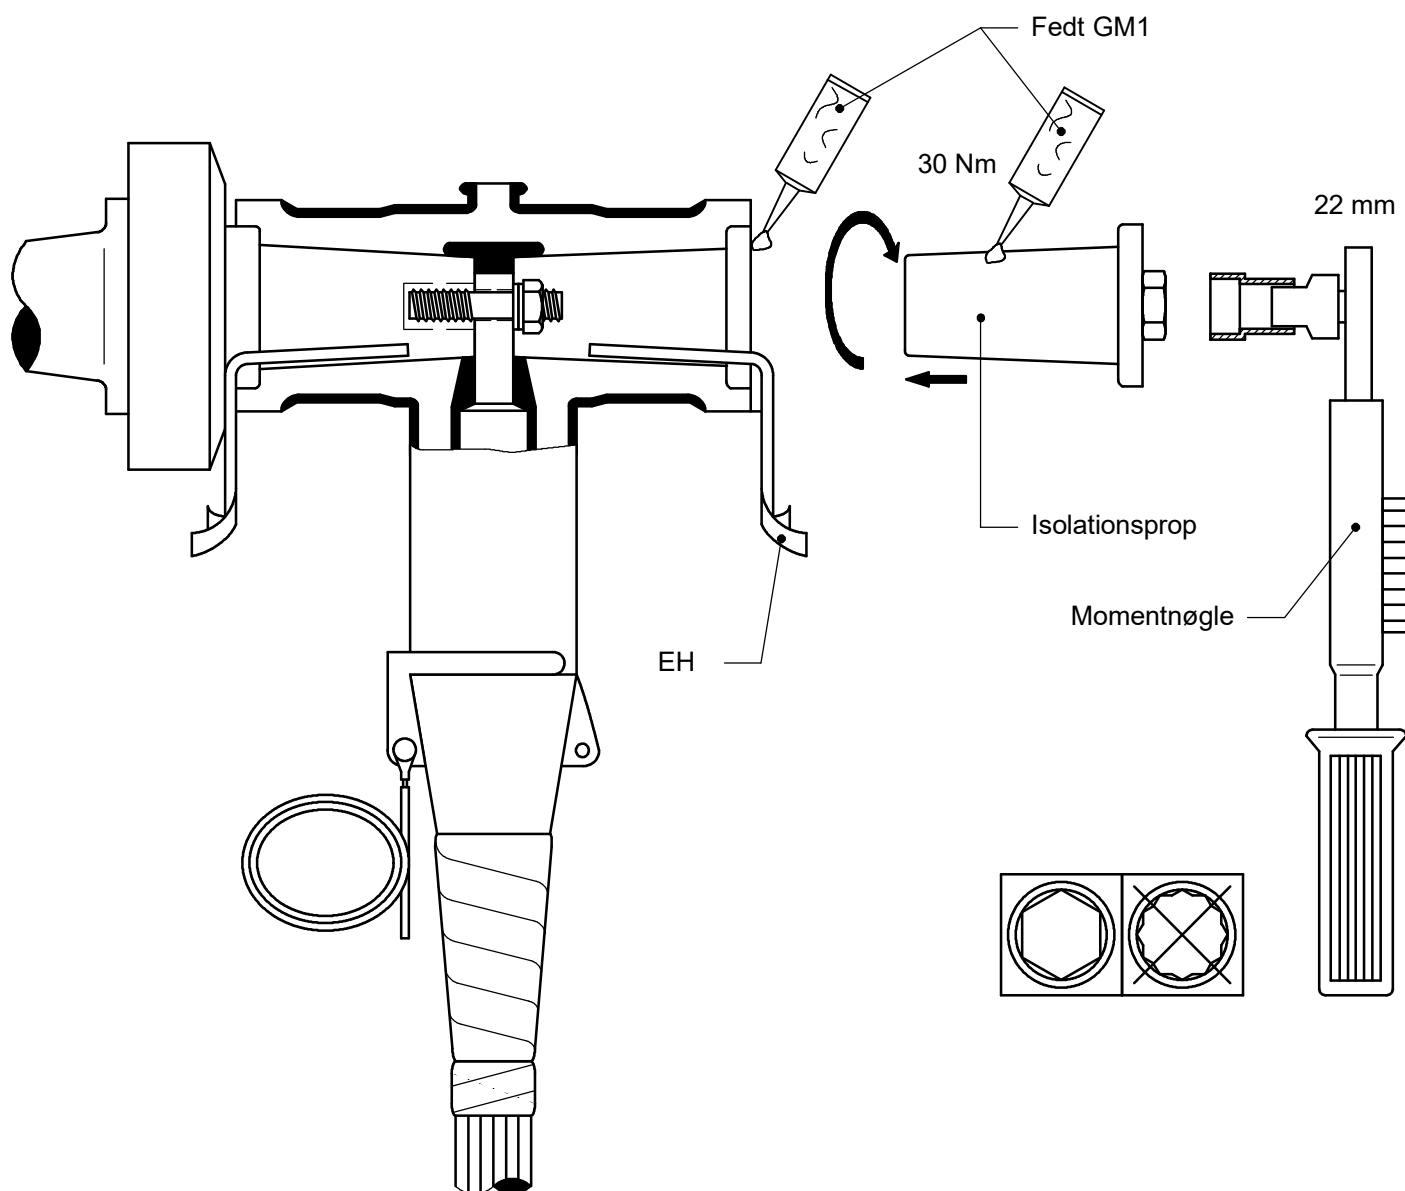


- 11.1 Indfedt T-stikket anden åbning på indersiden samt isolationsproppen med GM1 fedt.
- 11.2 Afklip en ny "tunge" fra applikationer AH og benyt den som udluftningsenhed "EH".
- 11.3 Indsæt udluftningsenheden "EH" åbningen på T-stikket og marker den rigtige dybde.
- 11.4 Skru isolationsproppen fast med hånden og stram efter med passende værktøj til stop (Max. 30 nm).

12

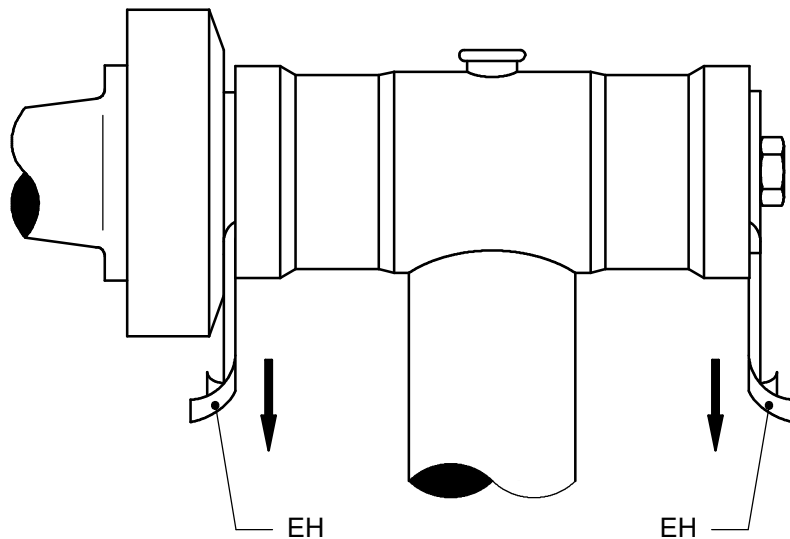

- 12.1 Træk forsigtigt udluftningsenhederne EH ud af T-stikket.
- 12.2 Fjern overskydende GM1 fedt. Benyt rengøringsservietterne.

13

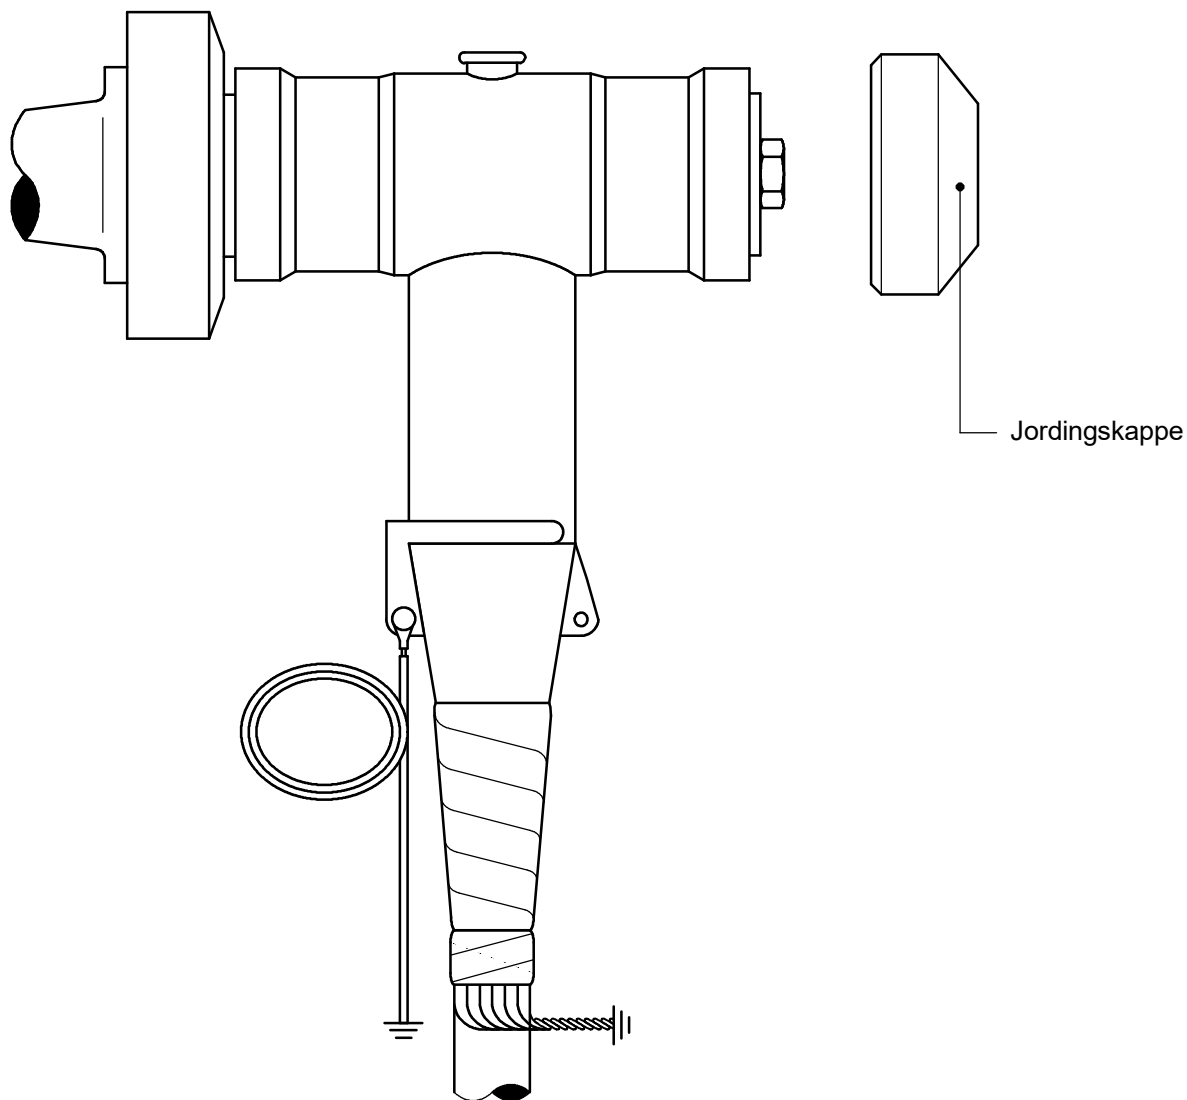

- 13.1 Monter jordingskappen over åbningen på T-stikket som anvist på tegningen. Tilsikrer, at der er en god kontakt imellem målepunktet og jodingskappen.
- 13.2 Forbind T-stikket til jord med jordingsættet.
- 13.3 Foretag jordingsmålingen i henhold til den lokale lovgivning.