



## Tilslutning af kabel til skinnedsystem Connecting the cable to the bus bar

Ved brug af EL-værktøj sættes momentet til laveste værdi  
Tilspænding af moment skal ske manuelt  
When using power tools, set torque on lowest value  
Tighting must be manual

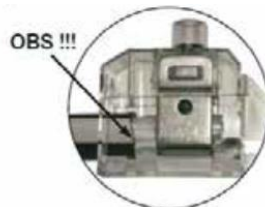

Inden tilspænding sikres, at lederens isolering er skubbet helt op mod klemmens metal underpart.

Before tightening the screw, ensure that the isolation of the cable is pushed against the metal part of the clamp.

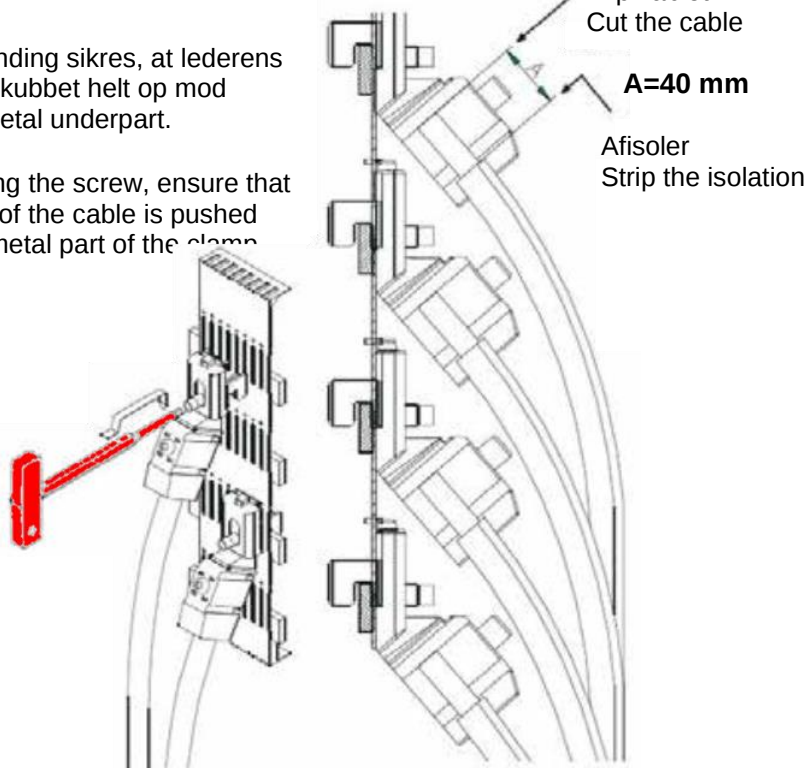

Den afisolerede kabelende rengøres inden montering.  
Clean the stripped cable before fixing in the connection clamp.

### Tilspænding / Torque

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Min: 8Nm | Max: 10 Nm (10-95 mm <sup>2</sup> )  |
| Min: 8Nm | Max: 10 Nm (95-300 mm <sup>2</sup> ) |


## Anslutning av kabel til skensystem Kaapelin liittäminen kiskostoon

Vid användning av EL-verktyg är vridmomentet inställt på lägsta värde. Åtdragningsmomentet måste utföras manuellt  
EL-työkaluja käytettäessä vääntömomentti on asetettu alimmalle arvolle. Kiristysmomentti on tehtävä manuaalisesti



Kontrollera noga att isoleringen på kabeln är upptryckt mot metaldelen  
Av klemmerna, innan du drar åt skruven.

Ennen ruuvien kiristämistä varmista  
Että johtimen eriste on painettuna  
Kiinni kiinnikkeen metalliosaan.


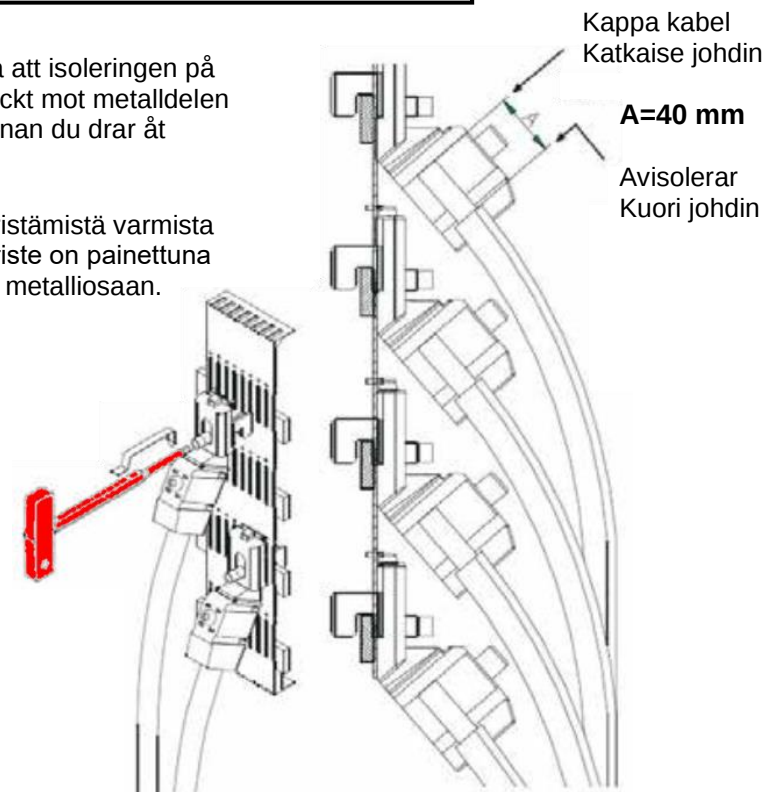


Den avisolerade kabeländen rengöres noggrant innan montering i klämman.  
Harjaa kuroittu johdin huolellisesti ennen kytkemistä.

### Åtdragningsmoment / Kiristysmomentti

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Min: 8Nm | Max: 10 Nm (10-95 mm <sup>2</sup> )  |
| Min: 8Nm | Max: 10 Nm (95-300 mm <sup>2</sup> ) |

Right.

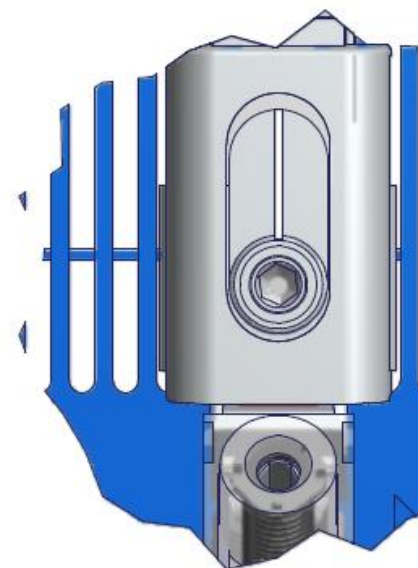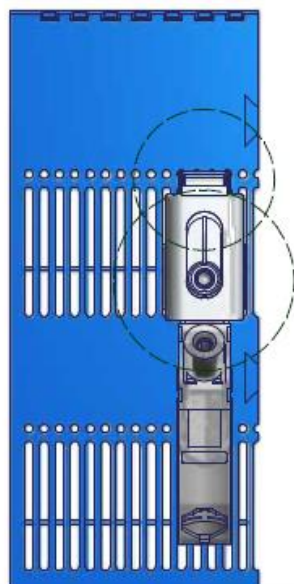

Wrong.

